

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MEDIDOR DE ESPESOR DE
CAPA



Índice

Indicaciones sobre el manual de instrucciones..... 2

Seguridad..... 2

Información sobre el aparato..... 3

Transporte y almacenamiento 5

Manejo 5

Estructura de los menús 10

Software para PC..... 11

Fallos y averías 11

Mantenimiento y reparación 11

Eliminación de residuos 12

Indicaciones sobre el manual de instrucciones

Símbolos



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.



Advertencia

Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como consecuencia la muerte o lesiones graves.



Cuidado

Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, puede tener como consecuencia lesiones leves o moderadas.

Advertencia

Esta palabra hace referencia a informaciones importantes (p. ej. daños materiales) pero no a peligros.



Información

Las indicaciones con este símbolo le ayudan a ejecutar su trabajo de manera rápida y segura.



Tener en cuenta el manual

Las indicaciones con este símbolo le indican que debe tener en cuenta el manual de instrucciones.

Usted puede descargar la versión actual del manual de instrucciones y la declaración de conformidad UE en el siguiente enlace:



BB20



<https://hub.trotec.com/?id=43284>

Seguridad

¡Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento o usar este aparato y manténgalo siempre a su alcance en el lugar de montaje o cerca del aparato!



Advertencia

Lea todas las indicaciones de seguridad y las instrucciones.

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad o las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Conserve las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o si han sido instruidos en relación con el uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello.

Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no pueden ser realizados por niños sin supervisión.

- No ponga el aparato en funcionamiento en espacios potencialmente explosivos.
- No ponga el aparato en funcionamiento en atmósferas agresivas.
- Asegúrese de que el aparato no reciba permanentemente y de forma directa la irradiación solar.
- No retire del aparato ninguna indicación de seguridad, pegatina o etiqueta. Asegúrese de que todas las indicaciones de seguridad, pegatinas y etiquetas se mantienen siempre legibles.
- No abra el aparato.
- Respete las condiciones de almacenamiento y servicio conforme al capítulo Datos técnicos.

Uso adecuado

Utilice el aparato exclusivamente para realizar mediciones de espesores de recubrimientos. A este respecto, cumpla con las especificaciones de los datos técnicos.

Para emplear el aparato debidamente, haga uso exclusivo de piezas de recambio y accesorios aprobados por Trotec.

Uso indebido

No utilice el aparato en zonas potencialmente explosivas ni realice mediciones en líquidos o piezas conductoras de electricidad. Trotec no se hace responsable de los daños resultantes de un uso indebido. En tal caso se pierde el derecho de garantía. Queda prohibido realizar cambios estructurales, ampliaciones o reformas al aparato.

Cualificación del personal

Las personas que usen este aparato deben:

- haber leído y comprendido el manual de instrucciones y en especial el capítulo Seguridad.

Peligros residuales



Advertencia

¡Peligro de asfixia!

No deje el material de embalaje descuidado. Podría convertirse en un juguete peligroso para los niños.



Advertencia

El aparato no es un juguete y no puede caer en manos de los niños.



Advertencia

Este aparato puede suponer un peligro si es empleado indebidamente por personas no instruidas o con fines diferentes al previsto. ¡Tenga en cuenta la cualificación del personal!



Cuidado

Manténgalo suficientemente separado de fuentes de calor.

Advertencia

Para evitar daños en el aparato, no lo utilice en condiciones de temperatura o humedad extremas ni en lugares mojados.

Advertencia

No use detergentes, limpiadores abrasivos ni diluyentes fuertes.


Información sobre el aparato

Descripción del aparato

El aparato BB20 se emplea para determinar los espesores de recubrimiento sobre suelos metálicos tanto ferromagnéticos como no ferromagnéticos. Este medidor funciona siguiendo el principio de inducción magnética (para recubrimientos sobre suelos ferromagnéticos) o de corriente de Foucault (para recubrimientos sobre suelos no ferromagnéticos).


El BB20 es un aparato compacto y versátil adecuado para efectuar mediciones rápidas, precisas y sin interferencias de espesores de recubrimiento.

Representación del aparato

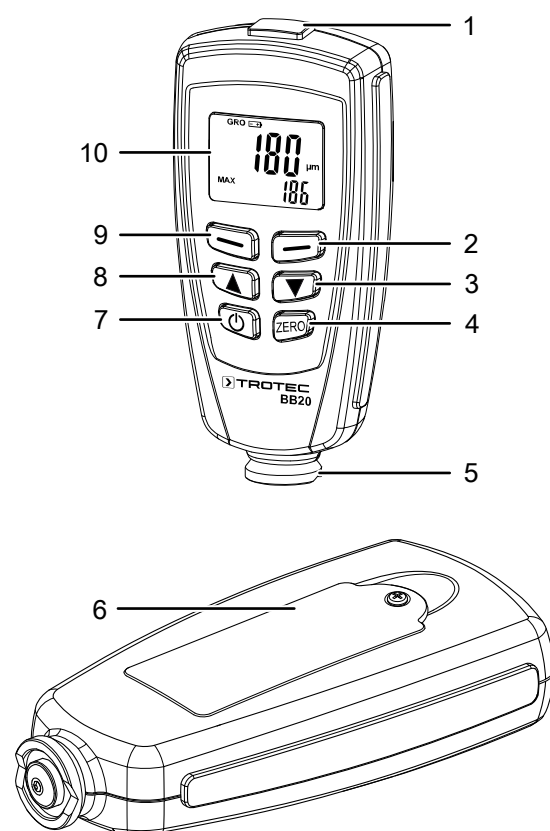

Nº	Denominación
1	Puerto USB
2	Tecla azul (volver/cancelar)
3	Tecla ▼
4	Tecla ZERO
5	Sensor
6	Compartimento de las pilas con tapa
7	Tecla de encendido/apagado
8	Tecla ▲
9	Tecla roja (seleccionar/confirmar)
10	Pantalla

Pantalla

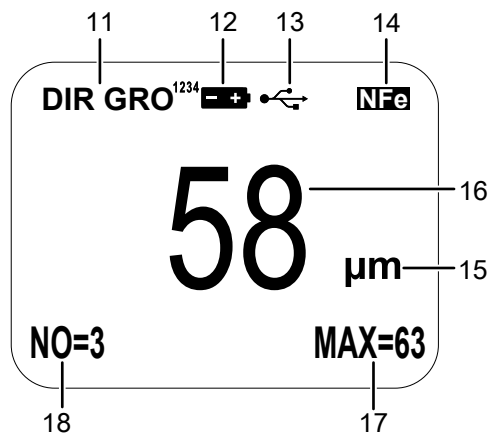

Nº	Denominación
11	Indicador del modo de funcionamiento
12	Indicador de la pila
13	Indicador de acceso a PC
14	Indicador NFe/Fe
15	Unidad
16	Indicador del espesor de la capa
17	Indicador estadístico: AVG, MAX, MIN, SDEV
18	Indicador del número de valores medidos

Datos técnicos

Parámetro	Valor	
Modelo	BB20	
Sensor	F	N
Principio de funcionamiento	Inducción magnética	Corriente de Foucault
Rango de medición	0 a 1250 μm 0 a 49,21 mils	0 a 1250 μm 0 a 49,21 mils
Tolerancia garantizada (del valor de medición)	0 a 850 μm (±3 % ±1 μm) 850 a 1250 μm (±5 %) 0 a 33,46 mils (±3 % ±0,039 mils) 33,46 a 49,21 mils (±5 %)	0 a 1000 μm (±3 % ±1,5 μm) 850 a 1250 μm (±5 %) 0 a 33,46 mils (±3 % ±0,059 mils) 33,46 a 78,7 mils (±5 %)

Parámetro	Valor	
Precisión	0 a 50 μm (0,1 μm)	0 a 50 μm (0,1 μm)
	50 a 850 μm (1 μm)	50 a 850 μm (1 μm)
	850 a 1250 μm (0,01 mm)	850 a 1250 μm (0,01 mm)
	0 a 1,968 mils (0,001 mils)	0 a 1,968 mils (0,001 mils)
	1,968 a 33,46 mils (0,01 mils)	1,968 a 33,46 mils (0,01 mils)
	33,46 a 49,21 mils (0,1 mils)	33,46 a 49,21 mils (0,1 mils)
Radio mínimo de flexión	1,5 mm	3 mm
Diámetro del área de medición más pequeña	7 mm	5 mm
Espesor crítico de la capa superficial	0,5 μm	0,3 μm
Temperatura ambiental	0 a 40 °C (32 a 104 °F) para 20 hasta 90 % h.r.	
Alimentación eléctrica	2 pilas de 1,5 V AAA	
Medidas (largo x ancho x alto)	114 x 27 x 54 mm	
Peso	152 g	

Volumen de suministro

- 1 x medidor de espesor de capa BB20
- 2 x pilas de 1,5 V AAA
- 1 x maletín de transporte
- 1 x placa base de aluminio y acero incl. diferentes espesores de membrana para la calibración
- 1 x cable USB
- 1 x manual de instrucciones
- 1 x software para PC

Transporte y almacenamiento

Advertencia

Si usted almacena o transporta el aparato indebidamente, este puede dañarse. Tenga en cuenta las informaciones relativas al transporte y almacenamiento del aparato.

Transporte

Utilice para transportar el aparato el maletín incluido en el volumen de suministro para protegerlo de posibles influencias externas.

Almacenamiento


Mientras no esté utilizando el aparato, proceda a almacenarlo cumpliendo las siguientes condiciones:

- seco y protegido de las heladas y el calor
- en un lugar protegido del polvo y la radiación solar directa
- Utilice para almacenar el aparato el maletín incluido en el volumen de suministro, a fin de protegerlo de posibles influencias externas.
- a una temperatura que se encuentre dentro de la gama de temperatura indicado en el capítulo Datos técnicos.
- sin las pilas del mando a distancia

Manejo

Colocación de las pilas

- Antes de usar el aparato por primera vez, introduzca las pilas enviadas en el volumen de suministro.

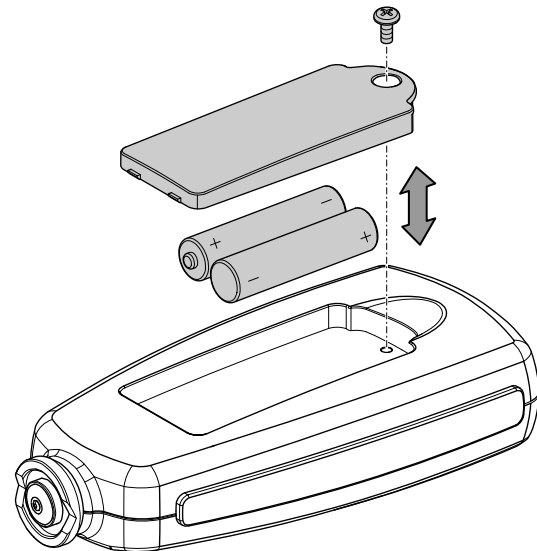

1. Quite el tornillo y abra el compartimento de las pilas (6).
2. Introduzca las pilas nuevas en el compartimento (6) asegurándose de que la polarización es correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas (6) y fije los tornillos.

Encender el aparato



Información

Tenga en cuenta que si se desplaza de un entorno frío a uno cálido se puede formar agua condensada en la placa de circuito impreso, un efecto físico inevitable que lleva a errores en la medición. En estos casos, los valores mostrados en la pantalla serán incorrectos o ni siquiera aparecerán resultados, por lo que conviene esperar unos minutos a que el aparato se ajuste a las nuevas condiciones ambientales antes de comenzar una medición.

1. Pulse la tecla ON / OFF (7).
⇒ La pantalla se enciende y el aparato ya se encuentra listo para el funcionamiento.

Menú

Pulse la tecla roja (9) para acceder al menú.

Pulse la tecla ▼ (3) o ▲ (8) para seleccionar el punto de menú deseado.

Para confirmar el acceso al punto de menú seleccionado, vuelva a pulsar la tecla roja (9).

Pulse la tecla azul (2) para regresar al punto de menú anterior.

Ajustar el tipo de medición

Para configurar el modo de medición, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse la tecla roja (9) para acceder al menú.
2. Seleccione en el menú el punto de menú *Options* y confirme mediante la tecla roja (9).
3. Seleccione el punto de menú *Measure mode* y elija el modo que usted desee. Confirme mediante la tecla roja (9).

Modo único (single mode):

Después de cada medición se emite un breve sonido. Todas las mediciones se guardan automáticamente.

Modo continuo (continuous mode):

No es necesario retirar el sensor entre una y otra medición. El aparato emite un breve sonido después de la medición. Todas las mediciones se guardan automáticamente.

Configurar el modo de funcionamiento

Para configurar el modo de funcionamiento, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse la tecla roja (9) para acceder al menú.
2. Seleccione en el menú el punto de menú *Options* y confirme mediante la tecla roja (9).
3. Seleccione el punto de menú *Working mode* y elija el modo que usted desee. Confirme mediante la tecla roja (9).

El aparato ofrece dos modos de funcionamiento:

DIRECT:

Este modo es adecuado para efectuar mediciones rápidas y sencillas. Las mediciones se almacenan temporalmente dentro de una serie de medición.

Cuando se apaga el aparato o se cambia a otro de funcionamiento, los resultados de medición son eliminados. El programa de análisis estadístico permite evaluar hasta 80 mediciones. Cuando la memoria está llena, las mediciones más antiguas se sobrescriben.

GROUP:

El modo GROUP contiene desde el grupo 1 hasta el 4. En cada grupo se pueden almacenar 80 mediciones y 5 mediciones estadísticas.

Permite definir de manera personalizada y guardar los valores límite y de calibración.

Cuando la memoria está llena, los valores de medición actuales ya no se guardan. Las mediciones se efectúan de la manera habitual.

Configurar el modo del sensor

Para configurar el modo del sensor, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse la tecla roja (9) para acceder al menú.
 2. Seleccione en el menú el punto de menú *Options* y confirme mediante la tecla roja (9).
 3. Seleccione el punto de menú *Used probe* y elija el modo que usted desee. Confirme mediante la tecla roja (9).
- **AUTO:**
El sensor elige el modo de funcionamiento automáticamente.
 - **Fe:**
El sensor funciona de acuerdo con el principio de inducción magnética cuando se ubica sobre una superficie magnética.
 - **No Fe:**
El sensor funciona de acuerdo con el principio de corriente de Foucault cuando se ubica sobre metales no ferrosos.

Unidades

Puede seleccionar entre unidades del sistema métrico internacional (μm y mm) y del anglosajón (*mils*).

Si el valor de medición supera los 850 μm , el aparato salta a *mm*.

Para modificar la unidad, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse la tecla roja (9) para acceder al menú.
2. Seleccione en el menú el punto de menú *Options* y confirme mediante la tecla roja (9).
3. Seleccione el punto de menú *Unit setting* y elija la unidad que usted desee. Confirme mediante la tecla roja (9).

Reiniciar

El aparato cuenta con un mecanismo de reinicio para eliminar todos los datos de las memorias. Para efectuar el reinicio, siga los siguientes expuestos a continuación:

1. Apague el aparato.
2. Pulse simultáneamente la tecla Cero (4) y la tecla de encendido/apagado (7).
⇒ En la pantalla visualizará *sure to reset*.
3. Pulse la tecla roja (9) para confirmar o la tecla azul (2) para cancelar la operación.

El aparato se vuelve a encender automáticamente.

Iluminación de fondo

Puede regular la iluminación de fondo en el menú a través de *Options* y *Backlight* o, durante una medición, con la tecla azul (2).

Indicador estadístico

En el punto de menú *LCD Statistic* puede elegir entre los siguientes indicadores:

- Valor medio (*Average*)
- Máximo
- Mínimo
- Desviación estándar (*Sdev.*)

El indicador seleccionado aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, en el espacio del indicador estadístico (17).

Los datos estadísticos de los valores obtenidos se visualizan en la parte inferior izquierda de la pantalla, en el indicador de los valores medidos (18).

Para ver todos los valores estadísticos de cada uno de los grupos, acceda al menú y seleccione *Statistic view*.

Vista del valor de medición

Para ver todos los valores de medición de cada uno de los grupos, acceda al menú y seleccione *Measure view*.

Apagado automático

Si no se utiliza durante 3 minutos, el aparato se apaga automáticamente. Para desactivar esta función, acceda al menú y seleccione entre las *Options* la función *Auto poweroff*. Seleccione aquí *Disable* y confirme mediante la tecla roja (9).

Calibrar el aparato

Realice una calibración antes de cada medición.

Puede realizar la calibración, por ejemplo, en una zona no tratada o recubierta del objeto que desea comprobar, o bien utilizar el juego contenido en el volumen de suministro.

Modo de calibración

1. Pulse la tecla roja (9) para acceder al menú.
2. Seleccione el punto de menú *Calibration* y a continuación *Enable*.
⇒ Accede así automáticamente de nuevo al punto *Calibration*.
3. Pulse la tecla azul (2) para regresar a la pantalla de inicio. Allí se efectúa la calibración.
⇒ En la pantalla aparecen los siguientes mensajes:
 - cal cero: **No** hay ninguna calibración de uno o dos puntos.
 - cal 1 a 2: Hay una calibración de uno o dos puntos.
 - cero y: Hay una calibración del punto cero.



Información

Tenga en cuenta que se trata de un instrumento de medición de precisión con el que se pueden determinar espesores de capas en el orden de pocos micrómetros (1 μm equivale a una milésima de milímetro).

La estructura de la superficie de la mayoría de los objetos a medir nunca es totalmente plana y uniforme, incluso aunque el ojo humano lo vea así. Vista en el microscopio, incluso la superficie más lisa se asemeja a un paisaje con montañas y valles. Los menores rasguños, rechupes, o incluso impurezas, pueden tener un efecto negativo sobre los resultados de medición esperados ya que el medidor, más o menos pronunciados, los incluirá en la medición. Esto no influye en la precisión del aparato. Las diferencias no esperadas de algunos micrómetros en la medición, incluso después de la calibración, deben ser vistas en ese contexto.


Por eso, trate los accesorios de calibración suministrados con el mayor cuidado posible para evitar en la mayor medida rasguños e impurezas en sus superficies.

Calibración del punto cero

- ✓ Necesita una pieza de referencia sin recubrimiento.
- 1. Coloque el sensor sobre una pieza de referencia **sin** capa de recubrimiento. Esta pieza de calibración debería coincidir exactamente en el material, la forma y las propiedades superficiales con la pieza del producto.

⇒ En la pantalla aparece el siguiente mensaje:

<X.X μm>

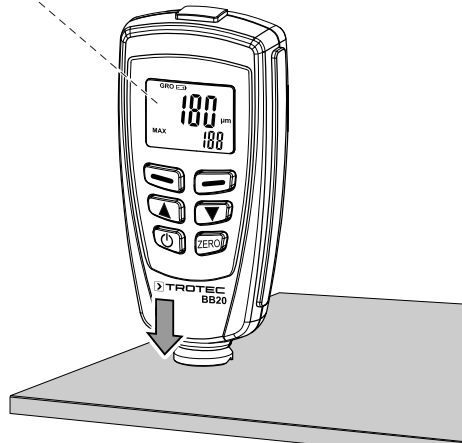

- 2. Vuelva a retirar el sensor y manténgalo al menos a 10 cm de distancia del objeto de referencia.
- 3. Pulse la tecla Cero (4) durante aprox. 2 segundos.

⇒ En la pantalla aparece el siguiente resultado:

<0.0 μm>

CAL1

ZeroY

⇒ La calibración ha concluido.

Calibración de un punto

Esta calibración es apropiada para mediciones de alta precisión, p. ej. en capas muy finas.

- ✓ Necesita para ello una lámina de calibración, una pieza de referencia con recubrimiento y otra sin recubrimiento.
- 1. Active el modo de calibración tal y como ya se ha descrito.
- 2. Lleve a cabo una calibración del punto cero.
- 3. Coloque la lámina de calibración sobre una pieza de referencia **sin** capa de recubrimiento.
- 4. Apoye el sensor sobre la superficie.
- ⇒ Se ejecuta la medición.
- 5. Retire el sensor del objeto.
- 6. Configure el espesor de la lámina requerido mediante la tecla abajo/derecha (3) o la tecla arriba/izquierda (8). El espesor de la lámina debería ser tan grueso como el espesor de recubrimiento previsto aproximadamente.
- 7. Repita este paso las veces necesarias.
- 8. A continuación, efectúe la medición sobre una pieza de referencia con capa de recubrimiento.
- 9. Pulse la tecla cero (4) para confirmar la calibración actual.
- 10. Para salir de la calibración actual, pulse la tecla azul (2).

Calibración de dos puntos

Esta calibración es especialmente apropiada sobre superficies rugosas o para mediciones de alta precisión.

- ✓ Necesita para ello dos láminas de diferente espesor. La lámina gruesa debería tener un espesor aprox. 1,5 veces mayor que la fina.
- 1. Primero lleve a cabo una calibración del punto cero.
- 2. A continuación, ejecute una calibración de un punto con la primera de las láminas.
- 3. Repita este paso con la segunda lámina.
- 4. Pose el sensor sobre la capa de recubrimiento que quiera medir. Una vez se emite un sonido breve, retire el sensor.
- ⇒ El valor de medición aparece en la pantalla.

Calibración en superficies brillantadas

Las mediciones de espesor de capa en superficies brillantadas suelen arrojar resultados demasiado altos. El espesor de capa medio se puede determinar de la siguiente manera:

Método A

- 1. Siga los pasos para la calibración de uno y dos puntos tal y como se ha descrito previamente. Utilice una pieza de referencia mate que presente la misma curvatura superficial y el mismo material de sustrato que el posterior objeto de medición.
 - 2. Efectúe unas 10 mediciones en la pieza de referencia sin capa de recubrimiento para definir el valor X_0 .
 - 3. A continuación, realice otras 10 mediciones en la pieza de referencia con recubrimiento para definir el valor X_m .
 - ⇒ La diferencia entre ambos valores medios arroja el espesor de recubrimiento medio X_{eff} . Tenga en cuenta la desviación estándar de los dos valores X_m y X_0 :
- $$X_{eff} = (X_m - X_0) \pm S$$

Método B

- 1. Ejecute una calibración del punto cero con aprox. 10 mediciones en una pieza de referencia sin capa de recubrimiento.
- 2. A continuación, efectúe una calibración de lámina sobre la pieza de referencia sin capa de recubrimiento.
- 3. Lleve a cabo esta calibración con diferentes láminas de un grosor máximo de 50 μm. Juntas deberían componer un espesor más o menos equivalente al de la capa de recubrimiento prevista.
- ⇒ Se puede leer en la pantalla el espesor de la capa.

Método C

- 1. Siga los pasos para la calibración de dos puntos con dos láminas tal y como se ha descrito previamente.
- 2. Utilice varias láminas de 50 μm de espesor para acercarse lo máximo posible al valor de la superficie real.
- ⇒ Se puede leer en la pantalla el espesor de la capa.

Indicaciones generales de medición

Si se realiza la calibración con el debido esmero, el valor de medición se situará dentro de la tolerancia de medición garantizada. Los valores de medición erróneos se pueden eliminar desde el menú. El último valor proviene del cálculo estadístico y de los grados de tolerancia garantizados del valor de medición.

Los campos magnéticos o de corriente de alta intensidad pueden afectar a los valores de medición.

La punta de medición debe limpiarse antes de cada calibración. Después de cada medición, espere al menos 4 segundos antes de iniciar la siguiente medición, pues de lo contrario el aparato no reacciona ante una secuencia tan rápida de mediciones.

Eliminar funciones

Para eliminar valores de medición, seleccione en el menú el punto *Delete* y, a continuación, elija los valores de medición que quiera borrar.

- **Current Data**
Se elimina el último valor de medición.
- **All Data**
Se eliminan todos los datos desde cada modo de funcionamiento.
- **Group Data**
Incluye *Eliminar todos los datos*. Además, se eliminan los valores límite y los valores de calibraciones de uno y dos puntos.

Función de valor límite (Limit)

A través de la función *Limit* se pueden introducir valores límite o umbral. Puede definirlos antes, durante y después de una serie de medición.

1. Pulse la tecla roja (9) para acceder al menú.
2. Seleccione el punto de menú *Limit* y a continuación *Limit setting*.
⇒ Mediante las teclas ▼ (3) y ▲ (8) puede definir el valor límite superior en *High limit* y el valor límite inferior en *Low limit*.

Todos los valores que no se sitúen dentro de los límites de tolerancia definidos se señalizan en la pantalla de la siguiente manera:

H: El valor de medición está por encima del valor límite superior.

L: El valor de medición está por debajo del valor límite inferior.

Mediciones con estadísticas

El aparato puede calcular estadísticas a partir de los datos de 80 mediciones. En total, se pueden almacenar 400 valores de medición.

En el modo directo no se guarda ningún valor de medición, pero sí es posible efectuar cálculos estadísticos.

Al cambiar de uno a otro modo de funcionamiento o al apagar el aparato, las estadísticas del modo directo se borran.

El aparato permite calcular los siguientes valores estadísticos:

- **NO.:** número de valores de medición en el modo de funcionamiento
- **AVG:** valor medio
- **Sdev.:** Desviación estándar
- **MAX:** valor máximo
- **MIN:** valor mínimo

Espacio de almacenamiento lleno

Cuando el espacio de almacenamiento del modo de grupo está lleno, las estadísticas no se actualizan. Se pueden seguir efectuando mediciones, pero estas no serán registradas en los datos estadísticos.

En el modo de medición única, aparece en la pantalla el mensaje *FULL*.

Cuando el espacio de almacenamiento del modo directo está lleno, las mediciones antiguas son reemplazadas por las nuevas y las estadísticas se actualizan.

Estructura de los menús

Menú principal	Submenú 1	Submenú 2
Vista de estadísticas (<i>Statistic view</i>)	Vista del valor medio (<i>Average view</i>) Vista del valor mínimo (<i>Minimum view</i>) Vista del valor máximo (<i>Maximum view</i>) Vista del número (<i>Number view</i>) Vista de la desviación estándar (<i>Sdev. view</i>)	-
Opciones (<i>Options</i>)	Modo de medición (<i>Measure mode</i>)	Modo único Modo continuo
	Modo de funcionamiento (<i>Working mode</i>)	Directo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
	Sensor utilizado (<i>Used probe</i>)	AUTO Fe No Fe
	Unidades (<i>Unit setting</i>)	µm mils mm
	Iluminación de fondo (<i>Backlight</i>)	Activada Desactivada
	Estadística LCD <i>LCD Statistic</i>	Valor medio Máximo Mínimo Desviación estándar
	Apagado automático (<i>Auto poweroff</i>)	Activar Desactivar
Valores límite (<i>Limit</i>)	Ajustes de los valores límite (<i>Limit setting</i>)	Valor límite superior Valor límite inferior
	Eliminar valor límite (<i>Delete limit</i>)	-

Menú principal	Submenú 1	Submenú 2
Eliminar (<i>Delete</i>)	Datos actuales (<i>Current data</i>)	-
	Todos los datos (<i>All data</i>)	
	Datos de grupos (<i>Group data</i>)	
Vista de medición (<i>Measure view</i>)	-	-
Calibración (<i>Calibration</i>)	Activar (<i>Enable</i>)	-
	Desactivar (<i>Disable</i>)	
	Eliminar cero N (<i>Delete zero N</i>)	
	Eliminar cero F (<i>Delete zero F</i>)	

Software para PC

Mediante el software *Coating Thickness Tester*, a través de un cable USB se pueden recuperar y guardar los datos de medición almacenados.

Este software puede ser descargado en www.trotec.de.



Información

Este software gratuito dispone solamente de las funciones básicas necesarias. Trotec no ofrece garantía ni asistencia técnica para este software gratuito. Trotec no se hace responsable de las consecuencias derivadas del uso de este software gratuito y no está en la obligación de corregirlo, realizar mejoras o desarrollar actualizaciones del mismo.

Requisitos para la instalación

Asegúrese de que su equipo cumple con los siguientes requisitos básicos para la instalación del software para PC:

- Sistemas operativos compatibles:
 - Windows 7
 - Windows 8
 - Windows 8.1
 - Windows 10
- Requisitos de hardware:
 - Puerto USB estándar
 - Al menos 7 MB libres en la memoria del disco duro
 - Resolución recomendada: 1280*1024 para 16 bit
 - .NET Framework 2.0 o superior

Instalación del software para PC

1. Introduzca en la unidad el soporte de datos con el software o descargue la versión actualizada en *Services* dentro del área de descargas de la página web de inicio de Trotec.
2. Haga doble clic sobre el archivo de instalación *Setup.exe*.
3. Siga las indicaciones del asistente para la instalación.

Iniciar el programa para PC

1. Conecte el aparato a un ordenador mediante un cable USB.
2. Inicie el software para ordenador.
 - ⇒ Se establece la conexión entre el software y el aparato.
 - ⇒ Los datos almacenados en el aparato se pueden visualizar fácilmente en forma de tabla o de gráfico.

Guardar valores de medición (exportar)

Puede exportar un grupo seleccionado como archivo .csv o .txt y guardarlo en su ordenador. La tabla se representa de la misma manera que en el software.

1. Abra el grupo deseado.
2. Seleccione *Guardar-*.TXT* o *Guardar-*.CSV*.

Fallos y averías

El fabricante ha comprobado en repetidas ocasiones que el funcionamiento del aparato es impecable. No obstante, si se produjera un fallo de funcionamiento compruebe el aparato siguiendo la siguiente lista:

El aparato no se enciende:

- Compruebe el nivel de carga de la pila. En caso necesario, cambie las pilas.
- Compruebe si las pilas están colocadas correctamente. Asegúrese de que la polarización es correcta.
- No inspeccione nunca usted mismo el sistema eléctrico del aparato: si fuera necesario, póngase en contacto con el servicio técnico de Trotec.

Tabla de errores

En la pantalla del aparato pueden aparecer los siguientes códigos de error:

Código de error	Causa del error
Err1, Err2, Err3	Contacto defectuoso entre el sensor y la placa base
Err1	Señal defectuosa del sensor de corriente de Foucault
Err2	Señal defectuosa del sensor de inducción magnética
Err3	Señal defectuosa de ambos sensores
Err4, Err5, Err6	Sin importancia; previsto en versiones posteriores del aparato
Err7	Medición errónea. Es probable que se haya producido un problema en el hardware.

Mantenimiento y reparación

Cambio de las pilas

Se debe cambiar la pila cuando se ilumine el símbolo de la pila (12) o cuando ya no se pueda encender el aparato. Véase el capítulo Manejo

Limpieza

Limpie el aparato con un paño húmedo, suave y sin pelusas. Asegúrese de que no entre humedad al interior de la carcasa. No utilice espráis, disolventes, detergentes que contengan alcohol o limpiadores abrasivos sino sólo agua clara para humedecer el paño.

Reparación

No realice modificaciones en el aparato ni recambie piezas. Para realizar una reparación o comprobación del equipo deberá dirigirse al fabricante.

Eliminación de residuos



El símbolo del contenedor de basura tachado en aparatos eléctricos o electrónicos de desecho indica que una vez terminada su vida útil estos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica. Cerca de su empresa hay puntos blancos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos de desecho en los que podrá devolverlos gratuitamente. Las direcciones se pueden obtener en la administración municipal o local. También en nuestra página web <https://de.trotec.com/shop/> puede informarse sobre las posibilidades de devolución facilitadas por nosotros.

Con la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos de desecho se pretende posibilitar la reutilización, el reciclaje de materiales y otras formas de aprovechamiento de los aparatos de desecho así como evitar las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que puede tener la eliminación de sustancias peligrosas que puedan contener los aparatos.



Las pilas y baterías recargables no se pueden tirar a la basura doméstica sino que deben ser desechadas debidamente conforme a la Directiva 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 06 de septiembre de 2006 relativa a las pilas y acumuladores. Se ruega desechar las pilas y baterías recargables conforme a las disposiciones legales vigentes.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com